


ASC 30-36
ASC 55
ASC 145
ASC ultra
SC 60 Plus
SC 30



cs Originál návodu k použití

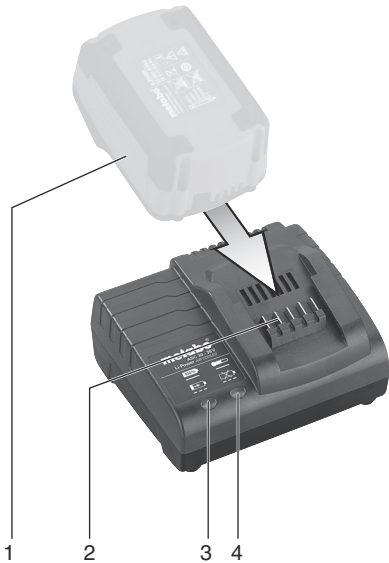

SC 60 Plus
SC 30

ASC ultra
ASC 30-36
ASC 55
ASC 145



		ASC ultra ^{*1)}		ASC 145 ^{*1)}		ASC 30-36 ^{*1)} ASC 55 ^{*1)}		SC 60 Plus ^{*1)} SC 30 ^{*1)}	
U (V)	C (Ah)	I _C (A)	t (min)	I _C (A)	t (min)	I _C (A)	t (min)	I _C (A)	t (min)
12,0	2,0	4	30	4,0	30	4	30	2,6	46
12,0	4,0	6,5	37	8,0	30	4	60	2,6	92
12 (NiCd)	1,7	-	-	-	-	3	35	-	-
14,4	1,3	2,6	30	2,6	30	3	26	1,5	52
14,4	1,5	3	30	3,0	30	3	30	1,5	60
14,4	2,0	4	30	4,0	30	3	40	1,5	80
14,4	2,6	5,2	30	5,2	30	3	52	1,5	104
14,4	3,0	6	30	6,0	30	3	60	1,5	120
14,4	4,0	6,5	37	8,0	30	3	80	1,5	160
18	1,3	2,6	30	2,6	30	3	26	1,5	52
18	1,5	3	30	3,0	30	3	30	1,5	60
18	2,0	4	30	4,0	30	3	40	1,5	80
18	2,2	4,4	30	4,4	30	3	44	1,5	88
18	2,6	5,2	30	5,2	30	3	52	1,5	104
18	3,0	6	30	6,0	30	3	60	1,5	120
18	4,0	6,5	37	8,0	30	3	80	1,5	160
18	5,2	6,5	48	8,0	39	3	104	1,5	208
18	3,1	6,2	30	6,2	30	3	62	1,5	124
18	3,5	6,5	32	7,0	30	3	70	1,5	140
18	4,0	6,5	37	8,0	30	3	80	1,5	160
18	5,5	6,5	51	8,0	41	3	110	1,5	220
18	6,2	6,5	57	8,0	47	3	124	1,5	248
18	7,0	6,5	65	8,0	53	3	140	1,5	280
18	8,0	6,5	74	8,0	60	3	160	1,5	320
36	1,5	3	30	3,0	30	1,5	60	-	-
36	2,6	5,2	30	4,0	39	1,5	104	-	-
36	4,0	6,5	37	4,0	60	1,5	160	-	-
36	5,2	6,5	48	4,0	78	1,5	208	-	-
36	6,2	6,5	57	4,0	93	1,5	248	-	-
AIR COOLED		✓		✓		✓		-	

CE ^{*2)} 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
^{*3)} EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 50581:2012

2018-10-11, Bernd Fleischmann
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
^{*4)} Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Originál návodu k použití

1. Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme s plnou odpovědností, že tento výrobek, identifikovaný typem a sériovým číslem *1), splňuje všechny příslušné požadavky norem *2) a standardů *3). Technická dokumentace pro *4) – viz. str. 3

2. Použití

Nabíječky jsou vhodné pouze pro nabíjení Metabo a akumulátory CAS (Cordless Alliance System). Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním nebo s nedostatečnými zkušenostmi a / nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo obdrželi pokyny pro používání přístroje touto osobou.

ASC 30-36 je vhodný pro nabíjení Li-ion baterií (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 4-10 buněk).

ASC 55 je vhodný pro nabíjení akumulátorů Li-ion (12 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 3 - 10 buněk).

ASC 145 je vhodný pro nabíjení Li-ion baterií (12 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 3 - 10 buněk).

ASC ultra je vhodný pro nabíjení Li-ion baterií (odpovídající štítku na stroji) 14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 4 - 10 buněk, nebo 12 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 3 - 10 buněk).

SC 60 Plus je vhodný pro nabíjení Li-ion baterií balení (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 4 - 10 buněk).

SC 30 je vhodný pro nabíjení akumulátorů Li-ion (12 V - 18 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 3 - 10 buněk).

ASC 55 je vhodný pro nabíjení akumulátorů NiCd (12 V, 1,7 Ah - 10 buněk).



baterie! Nebezpečí exploze! Za škody vzniklé nevhodným používáním je zodpovědný uživatel. Respektujte všeobecně uznávané bezpečnostní předpisy a uvedená upozornění.

Respektujte všeobecně uznávané bezpečnostní předpisy a uvedená upozornění

3. Všeobecná bezpečnostní upozornění



VAROVÁNÍ – přečtením návodu k používání snížíte riziko poranění



VAROVÁNÍ čtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může způsobit elektrickou úraz, požár nebo těžké zranění.



Před použitím nabíječky si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si řádně uschovejte pro další použití a stroj předávejte dál spolu se všemi doklady.

4. Speciální bezpečnostní upozornění



Pro vlastní ochranu a pro ochranu vašeho náradí věnujte pozornost na všech částech, které jsou označeny tímto symbolem.



Varování před nebezpečím elektrického proudu!



Na poškozených bateriích se může objevit lepkavá tekutina (30% hydroxid draselný). Pokud přijde do styku s kůží, opláchnete místo proudem vody. Pokud se dostane do kontaktu s očima, vypláchnete je čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc!
Plně nabité baterie znovu nenabíjejte!
Přebití škodí a zkracuje životnost baterií!



Nabíječku používejte pouze v místnosti!



Chraňte ji před vlhkem!

Děti k nabíječce, příp. do pracovního prostoru, nepouštějte! Nabíječku uschovejte tak, aby jim nebyla přístupná!
Při vzniku ohně nebo dýmu vyndejte co nejrychleji nabíječku ze zásuvky!
Do větracího otvoru nestrkejte žádné předměty – hrozí rána elektrickým proudem, příp. zkrat!
Nepoužívejte žádné poškozené baterie!

Pokud se z nabíječky baterií začne kouřit nebo začne hořet, vytáhněte okamžitě zástrčku napájecího kabelu!
Nevkládejte žádné předměty před nebo do větracích otvorů - nebezpečí elektrické šoku a zkratů!
Nepoužívejte vadné akumulátory.
V oblastech s vysokým výskytem kovového prachu nenabíjejte žádnou nabíječku baterií s označením AIR COOLED (ASC 15, ASC 30-36, ASC ultra).

5. Přehled

Viz. str.2

- 1 Aku zdroj
- 2 Posuvné uložení
- 3 Indikátor stavu nabití
- 4 Kontrolka

6. Uvedení do provozu



Před uvedením do provozu porovnejte, zda-li síťové napětí a síťová frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají datům Vaší sítě. Zařízení, jako je toto, vytvářející přímý proud, může mít vliv na unik proudu z jističe. Použijte typ F nebo lepší, uvolňující proud max. 30 mA

Ujistěte se, že před uvedením do provozu je větrací otvor volný. Minimální vzdálenost od ostatních předmětů by měla být 5 cm!

6.1 Vlastní test

Zapojte do zásuvky. Výstražná kontrolka (4) a provozní kontrolka (3) se rozsvítí po sobě přibližně po jedné vteřině. Vestavený větrák se spustí přibližně po pěti vteřinách.

7. Použití

7.1 Nabíjení baterií

Baterii zastrčte do nabíjecí jamky až na doraz.(2)



Provozní kontrolka (3) bliká.

Poznámka: Chcete-li zobrazit úroveň nabití na Li-ion akumulátoru (s 14,4 V, 18 V a 36 V), vyndejte nejprve akumulátor z nabíječky a stiskněte tlačítko na baterii.

7.2 Udržení nabití

Jakmile je nabíjení dokončeno, přepne se automaticky na udržení nabití. Baterie mohou v nabíječce zůstat, a tak být stále k dispozici.



Provozní kontrolka (3) stále svítí.

8. Poruchy

8.1 Výstražná kontrolka (4) stále svítí



Baterie se nenabíjí. Teplota je buď příliš nízká nebo příliš vysoká. Při teplotě mezi 0°C až 50°C se začíná sama automaticky nabíjet.

8.2 Výstražná kontrolka (4) bliká



- Baterie je poškozená. Co nejrychleji ji vyjměte z nabíječky.
- Akumulátor nebyl vsunut správně do jamky nabíječky 2). Viz bod 7.1.

9. Opravy

Opravy elektrického nářadí musí být prováděny VÝHRADNĚ kvalifikovanými elektrikáři!

Máte-li elektrické nářadí Metabo vyžadující opravu, obraťte se na místního zástupce Metabo. Viz www.metabo.com. Zde si můžete stáhnout seznam náhradních dílů: www.metabo.com

10. Ochrana životního prostředí

Dodržujte národní předpisy ohledně odděleného sběru a recyklace nepoužívaných strojů, balení a příslušenství.



Pouze pro státy EU: Nevhazujte zařízení do domovního odpadu. Použité stroje musí být sbírány odděleně a předány k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí EU 2000/96/EC o elektrickém a elektronickém odpadu a jejími implementacemi v národní legislativě.

11. Technická data

Viz strana 3.

U = napětí aku zdroje

C = kapacita aku zdroje

I c = nabíjecí proud

t = nabíjecí čas 1)

1) v závislosti na kapacitě baterie nabití

1) Závisí na zbytkové kapacitě a rovněž na teplotě, která může skutečnou dobu nabíjení změnit

Změny ve smyslu technického pokroku vyhrazeny.



Třída ochrany II



Stejnoseměrný proud

